



Solid State Relays / Relais Statiques / Relés Estáticos
Ready to use / Prêts à l'emploi / Listos para usarse

Mounting Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de instalación

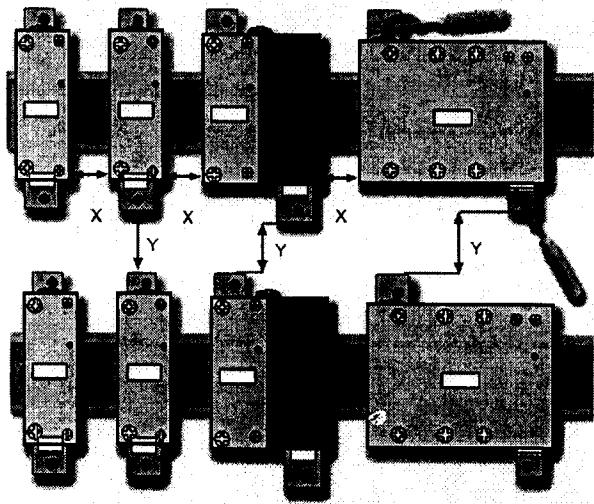

Min / Min / Min
X: 20.0 mm

Min / Min / Min
Y: 80.0 mm

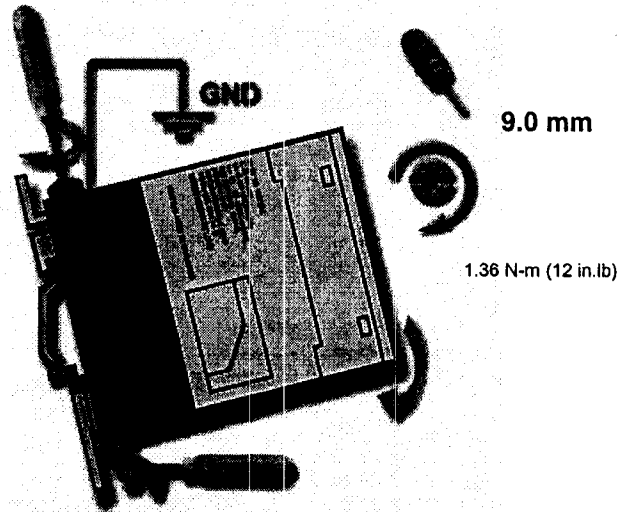


5.5mm L1, L2, L3, T1, T2, T3:

3.5mm A1, A2:

● 10.0 mm ² max			
Ø	X: 10 mm (0.40 in)	X: 10 mm (0.40 in)	
8 AWG (3.26 mm)		1.36 N-m (12 in.lb)	
10 AWG (2.59 mm)	1.70 N-m (15 in.lb)	1.36 N-m (12 in.lb)	
12 AWG (2.05 mm)	1.36 N-m (12 in.lb)	1.36 N-m (12 in.lb)	
14 AWG (1.63 mm)	1.36 N-m (12 in.lb)	1.36 N-m (12 in.lb)	
16 AWG (1.29 mm)	1.02 N-m (9 in.lb)	1.02 N-m (9 in.lb)	

● 2.5 mm ² max			
Ø	X: 6 mm (0.24 in)	X: 6 mm (0.24 in)	
16 AWG (1.29 mm)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	
18 AWG (1.02 mm)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	
20 AWG (0.81 mm)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	
22 AWG (0.65 mm)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	
24 AWG (0.51 mm)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	0.6 N-m (5.31 in.lb)	

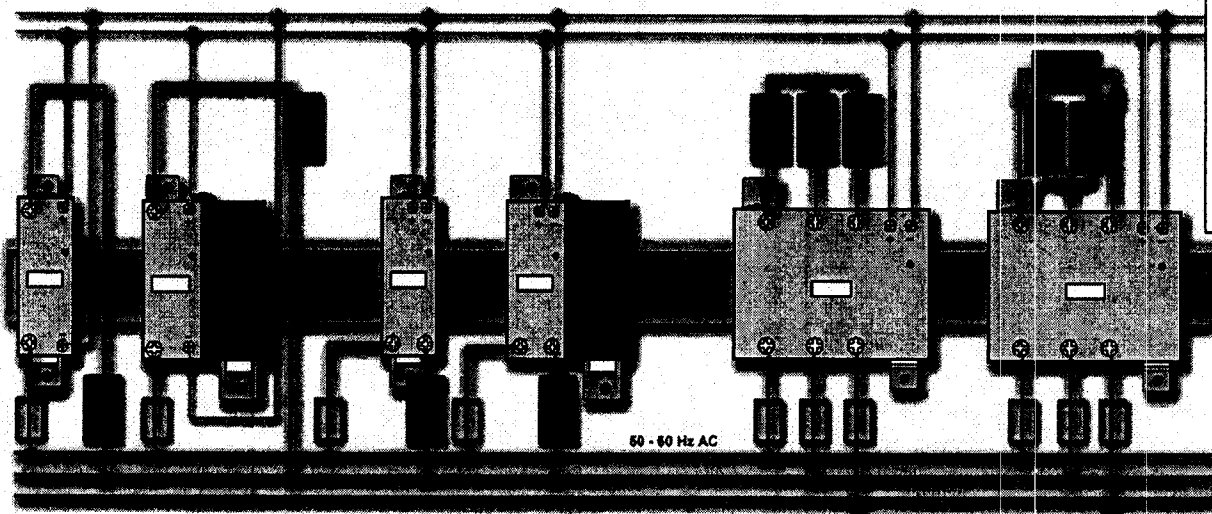

A2 (-)
A1 (+)

No polarity for AC Control
Pas de polarité pour AC

L1 / T1
L2 / T2
L3 / T3




Solid State Relays / Relais Statiques / Relés Estáticos
Ready to use / Prêts à l'emploi / Listos para usarse
Mounting Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de instalación



Recommended Fuse / Fusible Recommandé / Fusible Recomendado

HOT! / CHAUD! / CALIENTE!

Short-Circuit Protection (Non-Time Delay Class J Fuse)	
SSRDIN280XX10	15 A max. (non-Inductive)
SSRDIN600XX20	30 A max.
SSRDIN600XX30	50 A max.
SSRDIN600XX36	80 A max.
SSRDIN600XX46	80 A max.
SSR3PH600XX25	20 A max. (Inductive) / 25A (non-Inductive)

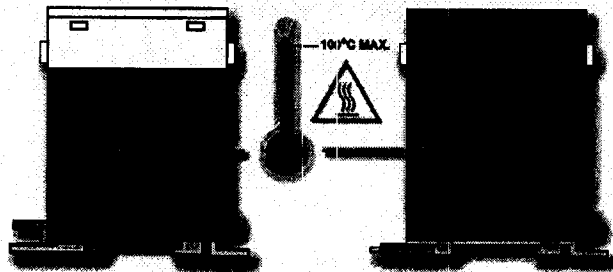

Thermal Switch / Commutateur Thermique / Interruptor Térmico

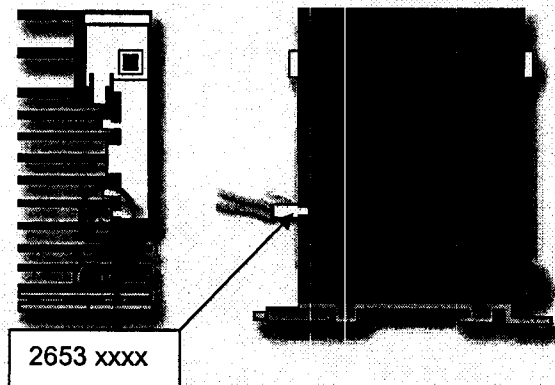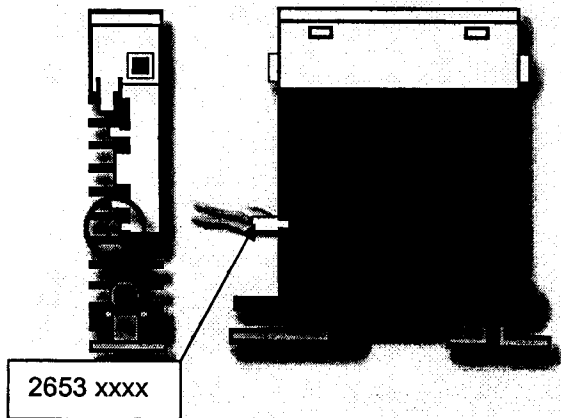

	DANGER	PELIGRO	DANGER	GEFAHR	PERICOLO	危険
	<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN OR EXPLOSION</p> <p>This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel</p> <p>Turn off all power supplying this equipment before working on this equipment</p> <p>Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. The LED is not an absolute indicator of power being present</p> <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury</p>	<p>RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, QUEMADURAS O EXPLOSION</p> <p>Este equipo debe ser instalado y reparado solo por personal eléctrico calificado</p> <p>Apagar todos los suministros de energía de este equipo antes de trabajar con este equipo</p> <p>Usar siempre un dispositivo sensor de voltaje apropiado para confirmar que el equipo está apagado. El LED no es un indicador absoluto de la presencia de energía</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones serias</p>	<p>RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, BRULURES OU EXPLOSION</p> <p>Cet appareil doit être utilisé et réparé seulement par personnel qualifié en électricité</p> <p>Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler sur cet appareil</p> <p>Toujours utiliser un dispositif détecteur de voltage approprié pour confirmer que l'appareil est éteint. Le LED n'est pas un indicateur absolu de la présence puissance</p> <p>Le non-suivi de ces instructions peut provoquer la mort ou des lésions sérieuses</p>	<p>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, EINES BRANDES ODER EINER EXPLOSION</p> <p>Dieses Gerät darf nur von elektrisch geschultem Fachpersonal installiert und Instandgehalten werden</p> <p>Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen</p> <p>Benutzen Sie immer eine richtig eingestellte Nennspannungsabfragevorrichtung zur Bestätigung, dass der Strom abgeschaltet ist. Die LED ist nicht eine absolute Anzeige der Energie, die anwesend ist</p> <p>Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen</p>	<p>RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DELL'USTIONE O DELL'ESPLOSIONE</p> <p>Questa apparecchiatura deve essere installata ed assistita soltanto dal personale elettrico qualificati</p> <p>Spegna tutta l'alimentazione che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura</p> <p>Utilizzi sempre un rivelatore di tensione correttamente valutato per confermare l'alimentazione è disinnescato. Il LED non è un indicatore assoluto di alimentazione che è presente</p> <p>L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie</p>	<p>□□□□□□□□</p> <p>□□</p> <p>.....</p> <p>..... LED.....</p> <p>.....</p> <p>□□□□□□□□</p> <p>□□□□□□□□</p>

